




ID **3** Nome **Rua Serpa Pinto (troço Rua do Carmo / Largo Cristóvão Cólon- Largo do Tribunal)** Fotos nº **027, 466, 493, 494, 497**



R. Serpa Pinto-L. Cristóvão Cólon – Cruzamento c/R. Álvaro Castelões



Rua Serpa Pinto – Cruzamento c/Travessa do Lagar

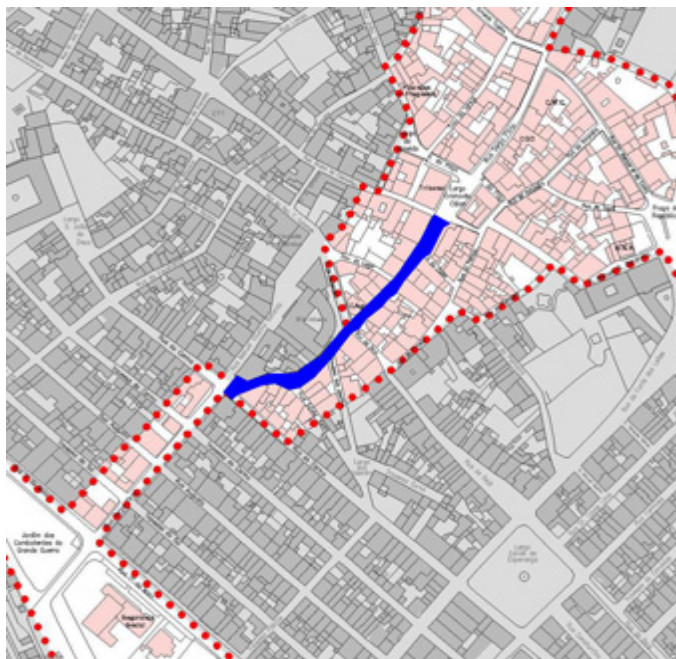

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom -□; Raz. -■; Mau -□
- Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■; Pedra/lajedo -□
- Largura /perfil → menos 3 metros -■ (em parte); mais de 3 metros -■ (em parte)
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -□; Conflitos /constrangimentos -■

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados

- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -□; Mau -■ (variável); Revestimento → Betonilha -■; Calçada -■ (calcário/granito); Pedra/lajedo -□, Lancil -■ (calc./ granito)
- Largura → Mais de 1,5m -□; De 1,5m a 1,0m -■; Menos de 1,0m -■
- Só lancil -□; Valeta -□; Acesso a cadeira de rodas -□ (difícil); Obs. Pav. Refeitos com diferentes materiais
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções -□; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → pontual em linha com lugares marcados, restante parte em transgressão e (ou) em conflito com peões e circulação automóvel -□;

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores em alinhamento -□; C/Caldeira -□; Canteiros/relvados -□; Jardins -□; Espécimes c/interesse -□ Obs. Avaliação da viabilidade de arborização parcial
- Mobiliário → Existente -□; Colocação -□; Estado de Conservação -□
- Arte urbana -□
- RSU -□; Obs. Avaliação de pontos de recolha
- Áreas de jogo → Tipologia -□; Estado de Conservação -□
- Obs.
- Sinalética → (Viária) Vertical -■; Horizontal -□; Confusa -□; Estado de Conservação - (deficiente)
- Painéis de inf. /Publicidade → -■ Existente Inf. Direccional



Vista Norte – cruzamento c/Travessa do Jasmim



Vista Sul – Cruzamento c/ Rua Xavier Vieira



Vista Norte – cruzamento c/Rua do Carmo

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas -□ (em parte); Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação necessita de reabilitação, postes dissonantes – necessário melhorar iluminação e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■; - Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□; Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs. Necessário reperfilamento, troços c/passeios larguras de 0,30m – contemplar circulação de peões. Definição de lugares de estacionamento. Transição com passeios das vias transversais inexistente. Necessário criar sistema de saneamento separativo.