



ID

6

Nome

Largo da Igreja Mariz – Inclui Largo Conde Ferreira / Largo 5 de Outubro e vias confinantes


Fotos nº

916.919.921.947,
Imagem Google

Vista do Largo da Igreja – Rua Serpa Pinto



R. Serpa Pinto, traço adjacente à Igreja, vista sobre o L. Conde Ferreira

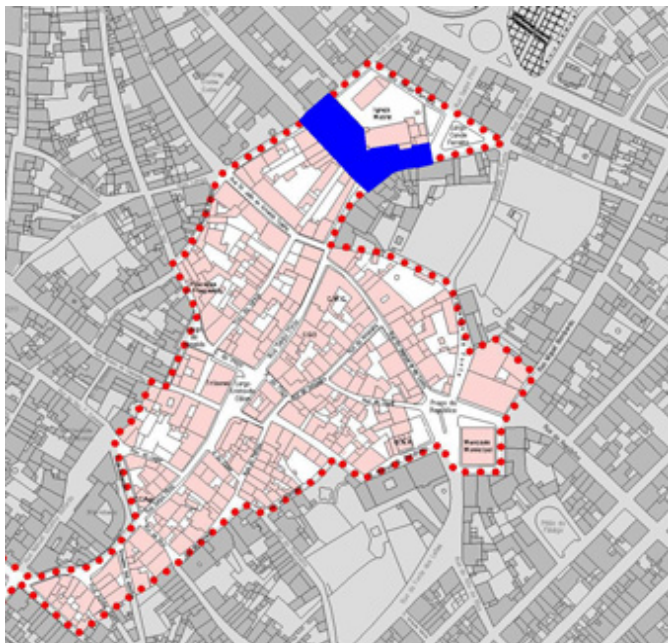

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

1 - VIAS - Faixa de rodagem (via automóvel)

LARGO - Mista segregada

- Estado de Conservação → Bom -□; Raz. -■; Mau -□
- Revestimento → Betuminoso -□; Calçada -■; Pedra/lajedo -□
- Largura /perfil → menos 3 metros -□; mais de 3 metros -■
- Circulação → 1 Sentido -■; 2 sentidos -■ (algumas das vias confinantes); Conflitos /constrangimentos -■

2 - PASSEIOS / CAMINHOS PEDONAIS - TRAVESSIAS

Passeios de ambos os lados

- Est. de Conservação → Bom -□; Raz. -■; Mau -□; Revestimento → Betonilha -□; Calçada -■ (granito/ calcário – zona envolvente à Igreja calç. tipo “cascão”; Lancil -■
- Largura → Mais de 1,5m -■ (pontualmente); De 1,5m a 1,0m -■; Menos de 1,0m -■ (parcial)
- Só Lancil -□; Valeta -□; Acesso a cadeira de rodas -□
- Atravessamentos → Passadeiras pintadas -□; Elevadas -□; Sinalização -□; Acesso a cadeira de rodas -□; Protecções -□; Obs. Avaliação da sua implementação
- Estacionamento → Em linha com lugares marcados -■ (só de um dos lados das vias); Obs. Estac. Irregular dificulta circulação

3 – EQUIPAMENTO / ESTRUTURAS FIXAS – MÓVEIS / VEGETAÇÃO

- Vegetação → Árvores integradas em canteiros -■; Canteiros/floreiras -■; Jardins -□; Obs. Esp. Verdes restritos a canteiros subordinados às vias / tráfego automóvel - Exige reabilitação
- Mobiliário → Existente -■; Colocação -■ (a avaliar)
- Estado de Conservação -■
- Arte urbana -□; RSU -□; Obs. Exige reabilitação
- Sinalética → (Viária) Vertical -■; Horizontal -□; Confusa -□; Estado de Conservação -□; (deficiente)
- Painéis de inf. /Publicidade → Existente Inf. Direccional



Equipamento adjacente à Igreja (Largo 5 de Outubro)



Edifício com interesse, confinante c/ o Largo 5 de Outubro



Vista do Largo Conde Ferreira sobre tardoz da Igreja, R. Serpa Pinto/R. da Longa

4 – REDES DE INFRAESTRUTURAS

- Sistemas → Abastecimento de água -■; Incêndio -□; Rega/espacos exteriores -□; Energia eléctrica -■; Telecomunicações/dados -■; Redes aéreas -■; Redes enterradas -□ (em parte); Wireless -□; Obs. – Verificam-se perdas significativas na rede de abastecimento de água. Iluminação pública avaliar uniformização, pontualmente postes dissonantes – necessário melhorar iluminação (destaque para o património) e introdução de meios de maior eficiência energética.
- Saneamento → Rede Saneamento Águas Residuais -■; Rede de Saneamento de Águas Pluviais -□; Estado de Conservação - Razoável c/deficiências diversas
- Obs. Necessária a reabilitação atendendo a representatividade do espaço (entrada no eixo principal, central, da Vila) à circulação de peões, ao facto de constituir um ponto de aglomeração de pessoas e à articulação com o património edificado e sua valorização. Criação de espaços verdes significativos com a reabilitação do Espaço Público através da reformulação das vias e do respectivo tráfego automóvel em particular no Largo Conde Ferreira. Reavaliação dos lugares de estacionamento. Necessário criar sistema de saneamento separativo.